★ 9月26日(水)

ようやく部屋が平日の24時間使える日が来ました。センターキールやハルの接合を早くしないことには作業が進まないのです、今日は、がんばりました。仕事が終わって、午後6時半から深夜12時までの作業になりました。しかも、2日後に判明するのですが、致命的なミスがいくつか・・・。

接合前に、基準になる接合線を反対側に移していきます。厚紙(はがきなど)を折って使うと良いとのことでしたが、あまり上手にできなかつたので、直角定規を使いました。量が多いので、これには結構時間がかかります。1時間くらいでしょうか。

キールです。先日、接合が終わっている前半部分と後半部分を張り合わせます。

“水糸を張って基準線に合わせる・・・”

んん？基準線ってどれだ??

基準線がわかりません。部品図を引いたときの基準線はあるのですが、それに合わせると少し違ってきます。きちんと

引いたつもりなのですが、引き忘れなのでしょうか。

気をとりなおし、ハルのほうを確認します。今回の接合では、B、C、Dの部品番号の物です。

“水糸を張って基準線に合わせる・・・”

んん？基準線ってどれだ??

これもどうもよくわかりません。うーん、困った。

いろいろやってみたり、図面を見たりと、悩むこと約1時間、方針をきめました。

- 1 キールは自分を信じてダボ穴を基準にして止める。
- 2 ハル是水糸を引き、基準線が足りないと思われるところは、部品線をけがいたときの基準線を元書き足しておこなう。

で、キールです。

まず、3mmほどのドリルでダボ穴の中心をあけます。これにちょうど3mmくらいの焼き鳥用の“竹串”挿して全体を仮止めし、ラインの確認をします。何とかいけそうです。

次に6mmのダボを使うので、先にあけた3mmの穴を下穴として、5、8mm～5.9mmの穴を丁寧にあけていきます。ダボは板厚に合わせた長さの物を用意しました。これが第1の失敗始まりなのですが、いい加減にやっと思い(疲れていました・・・)少し短かったようです。長めのものを用意し、叩き込んだ後切断する、という加工法をとるべきでした。理由は後日の失敗のところ。

ここまでで、キールの接着の準備は完了です。

次は、ハルです。

全長は約3.5mあります。木工用の机を横に3台並べ、中央の机に接合部分が来るようにハルを置きました。水糸は机に“直に釘で打ち付け”（内緒です）基準線としました。

この状態でハルの位置をしっかりと決め、（本当いけませんが）“机に直に”6mmのホチキスで仮止めしました。

これで、基準線はもう必要なくなります。ウフフ。

接合用の部品を配置し、同じサイズの物は、この上に重ねて接合するので、重なる部分にマスク用の薄い養生シートを用意して、接合の準備が完了です。

この時点で、時計はすでに11時を回ってしまい、意識がもうろうとしてきました。これが失敗の第2の原因かもしれません。

接着用のエポキシ樹脂を用意します。余ってはいけないので、まず100gです。これまでのように、接合の両面にしっかりと塗布します。最初の接合板を下におき、その上に前、後ろのキールを置いて、竹岸でグリグリやって位置を安定させます。実は、後日の失敗の最大の原因がこれだったのだと思います。全体の状態を確認し、ダボを打ち込んでいきます。このとき、すでに下側にも重ねた接合板があり、ダボの長さをしっかりと測らないといけなかったのです。

打ち込み中に一部入りにくい部分がありました。かまわずたたき込んでしまいました。（実は、入っていないどころか、穴のない部分のベニヤにくい込んでいたのです。）

あとは展圧をかけ、24時間放っておきました。このとき、ひっくり返してダボの状態を確認しなかったのが、命取りになりました。

タガールボードの接合もやっけてしまいました。3枚重ねなのですが、1枚目の途中でエポキシが無くなり、追加で100gを作ったのですが、硬化剤の計量中に電子秤がシャットオフするというアクシデントで、カンで調合しましたが、大丈夫かなあ？

最後にハルです。もう100gエポキシ樹脂を作り

ました。まず、下になっているハル本体の接合面にエポキシを塗り伸ばし、接合板にもしっかりと塗ってから位置を決め、ホチキスで4カ所程度仮止めをします。この上に、小さく切断した養生シートを置き、両サイドには厚さが8mmになるようにサポート用の板などを置きます。次に重ねる板が斜めにしないようにするためです。

次は接合板を下にして、その上にハル本体を重ねます。もちろん両面にエポキシを塗ります。ハル本体側から仮止めのホチキスを打ち、シートをかぶせてから工作イスを乗せ、さらに金敷を乗せました。これでハルの接合も終わりです、あとは24時間待つだけです。

もう時計は12時を指しています。くたくたの状態です、帰宅しました。

★ 9月28日(金)

朝のことです。わくわくしながら接着の状態を確認すると・・・???

タガーボードは1枚がしっかりついておらず、少し浮いたようになっています。ベニヤ板をかけ、展圧したつもりだったのですが、かえって板に曲げるような力が掛かってしまったようです。まあ、これはあとでエポキシを流し込んで、もう一度加圧すれば何とかできるでしょう。

ハルのほうは、まあまあです。養生シートがくっついてしまっていて取れにくくなってしまっていますが、接合そのものはうまくいっています。良かった！！

キールは・・・。あ、あ、あ。下になった部分の接合板が曲がって(斜めに)ついています。よく見ると、ダボが入っていません。それどころか、隙間が少しあります。少し迷いましたが、やり直すしかないなので、隙間にボールをこじ入れ、ハンマーでたたき込んで割開きました。

開いてみたところ、なんと、ダボがしっかりと穴に合っていないでした。それどころか、ダボ穴でない部分に食い込んでしまっています。

教訓：片側ずつしっかりと点検しないやつは馬鹿だ。

夕方、仕事が終わってから修正を始めました。タガーボードのホルダーになる部分に塗っておいたエポキシ樹脂がしっかりと硬化していません。できるだけこそぎ落とし、アセトンで拭きました。(これがいけなかったのか、再塗装では硬化しなかった)はぎ取った接合面の両面もカンナで修正し、平面を作り直しました。

よく見るとセンターキールのラインが少し曲がっているような気がします。そんなに大きくはないのですが、心配です。

がっかりですが、仕方ありません。片面の接合は後日やり直すことにし、今日はここまです。約1時間でした。

次は、タガーボードボックスをエポキシで再塗装する事にします。タガーボードの再接着と一緒にできそうです。その後キールの接合板を再度接着します。硬化には24時間必要なので、1週間はかかりそうです。本体の組立がまた遅れます・・・。

★ 10月1日（月）

タガーボードボックスをエポキシで再塗装しました。マスキングテープを貼って、すでに接合したキール側と、修正のために剥がしたもうの接合板を、それぞれ塗装しました。

次にタガーボードの再接です。エポキシ樹脂を流し込んでみたのですが、時間をかけるといくらでも吸い込みます。3回ほどしみこませた後、20Kgのハチの巣で加圧しました。何とかなるかな。

エポキシ樹脂は50gの予定だったのですが、先に入れた硬化剤が多く入ってしまい、分量が150gと多めになってしまいました。もったいないので、ハルBの接合位置決めの小木片をつけることにしました。

接合面の両方にエポキシを塗ったあと、接合し、ホチキスで仮止めです。今回はそんなに密着度を必要としないので、加圧はしませんでした。

作業時間は1時間ほどでした。

★ 10月2日（火）

昨日の作業の結果です。ハルのほうはうまくいきました。タガーボックスの塗装したエポキシが、何故か固まっています。タガーボードは固まったようですが、まだ少し粘つくので、明日までこのままにしておきます。ボックスも固まると良いのですが・・・。

明日もだめなら、電気ストーブで加熱かな。